


様式 5 (報告書表紙)

文化財等建造物蟻害・腐朽検査報告書

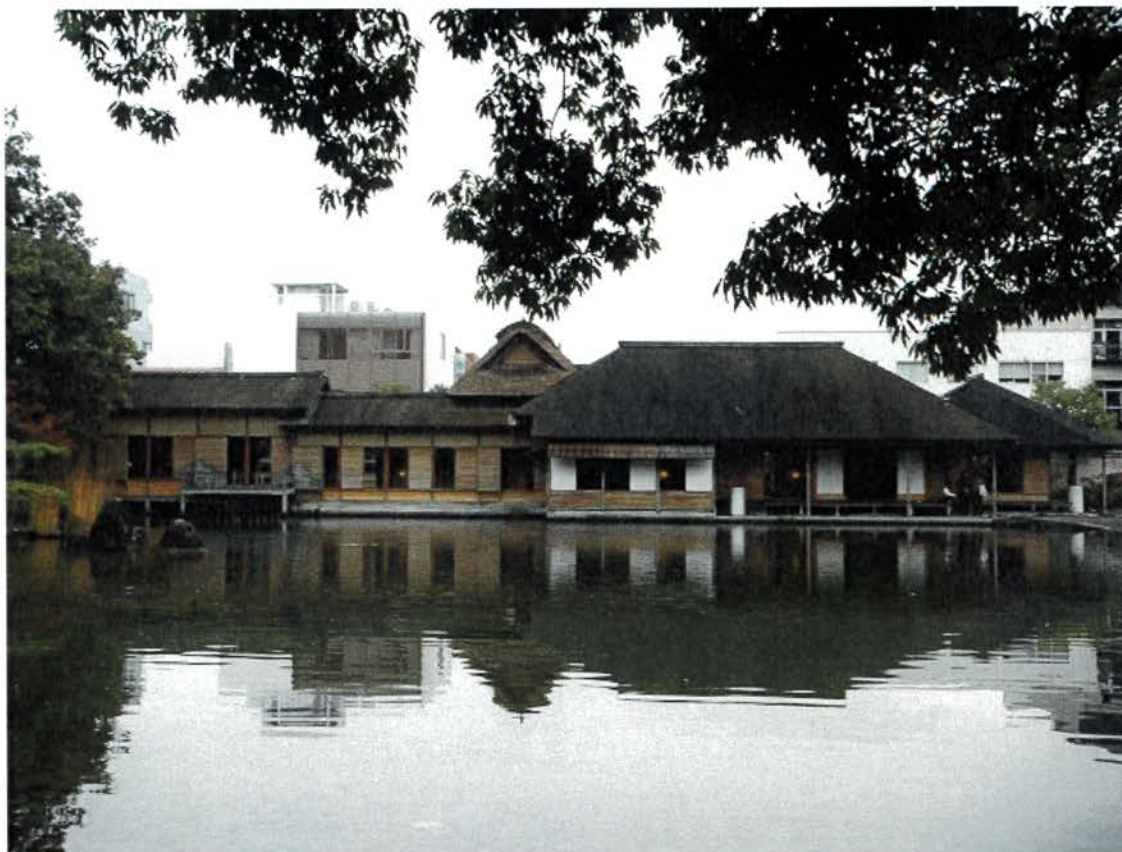

検査物件名 名勝養浩館庭園

所 在 地 福井県福井市宝永 3 - 1 1 - 3 6

検査実施日 平成 2 9 年 1 1 月 8 日

実 施 団 体 一般社団法人関西・北陸しろあり対策協会

様式2（文化財建造物）

実施報告書・報告番号： 10

報告書名	名勝養浩館庭園 蟻害・腐朽検査報告書
報告書作成日	平成29年11月 8日
検査物件の名称	名勝養浩館庭園
検査物件の所在地	福井県福井市宝永3・11・36
検査物件の所有者または 管理者の連絡先	(該当する方に○) <u>所有者</u> ・ 管理者
	連絡者住所：福井県福井市大手3・10・1 連絡先電話：0776-20-5367
検査対象物件の概要	(該当する番号に○) 1. 国、都道府県、市町村の指定の種別： _____ <u>2.</u> 文化的価値のある建造物： <u>名勝庭園内復元建造物</u>
	延床面積： <u>514.92</u> m ² 建築年数： <u>21</u> 年 その他特記事項：
検査実施期間	平成29年11月 8日
実施責任者連絡先	所属事業所名：日本防疫株式会社 所在地：〒918-8108 福井県福井市春日1丁目7-19 電話：0776-36-1522 FAX：0776-36-2868 実施責任者：岡山 和由
特記事項	

※参加者一覧（様式4）とともに、各報告書に1部作成のこと
 ※検査報告書の表紙（様式5）の後にも同じものを添付すること

参加者一覧・報告番号： 10

※実施報告書（様式2又は様式3）とともに、各報告書に1部作成のこと（不足する場合は適宜追加）
※検査報告書の表紙（様式5）の後にも同じものを添付すること

※検査報告書の表紙（様式5）の後にも同じものを添付すること

様式6①

劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
A-1		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 床束に甲虫被害 木材含水率 26.5%	
A-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 床束・大引きにカビ 木材含水率 19.5%	
A-3		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 床束に褐色腐朽菌・カビ 木材含水率 22.5%	
A-4		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 床束に褐色腐朽菌・カビ 木材含水率 19.0%	

様式6①

劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
A-5		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 木材含水率 18.5%	
A-6		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 木材含水率 29.5%	
A-7		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 木材含水率 26.0%	
A-8		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 床束・束石にヤマトシロアリ蟻道 木材含水率 19.0%	

様式6①

劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
A-9		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 木材含水率 18.5%	
A-10		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 木材含水率 18.5%	
A-11		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 旧蟻害 木材含水率 19.5%	
A-12		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 木材含水率 38.5%	

様式6①

劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
A-13		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 木材含水率 19.5%	
A-14		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 木材含水率 21.0%	
A-15		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 土台に腐朽菌 木材含水率 18.0%	
		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	

様式6①

劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
B-1		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 大引き・床束・火打ちにカビ 木材含水率 20.5%	
B-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 大引きにカビ 木材含水率 21.3%	
B-3		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 水侵入による陥没 木材含水率 24.5%	
B-4		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 床束に褐色腐朽菌 木材含水率 21.5%	

様式6①

劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
B-5		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 大引きにカビ 木材含水率 21.1%	
B-6		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 基礎に旧蟻道 木材含水率 22.5%	
B-7		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 東石に旧蟻道 木材含水率 21.6%	
B-8		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 基礎・土台に旧蟻害・カビ 土台に褐色腐朽菌 木材含水率 24.2%	

様式6①

劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
B-9		蟻害	なし・進行中・ <u>古い</u> ・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・ <u>古い</u> ・被害材の転用・不明
		虫害	<u>なし</u> ・進行中・ <u>古い</u> ・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・ <u>古い</u> ・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 基礎・土台・床束に旧蟻道 土台・床束に褐色腐朽菌 木材含水率 24.1%	
B-10		蟻害	<u>なし</u> ・進行中・ <u>古い</u> ・被害材の転用・不明
		腐朽	<u>なし</u> ・進行中・ <u>古い</u> ・被害材の転用・不明
		虫害	<u>なし</u> ・進行中・ <u>古い</u> ・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・ <u>古い</u> ・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 根がらみにカビ 木材含水率 24.0%	
B-11		蟻害	なし・進行中・ <u>古い</u> ・被害材の転用・不明
		腐朽	<u>なし</u> ・進行中・ <u>古い</u> ・被害材の転用・不明
		虫害	<u>なし</u> ・進行中・ <u>古い</u> ・被害材の転用・不明
		カビ	<u>なし</u> ・進行中・ <u>古い</u> ・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 束石に旧蟻道 木材含水率 25.8%	
B-12		蟻害	<u>なし</u> ・進行中・ <u>古い</u> ・被害材の転用・不明
		腐朽	<u>なし</u> ・進行中・ <u>古い</u> ・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・ <u>古い</u> ・被害材の転用・不明
		カビ	<u>なし</u> ・進行中・ <u>古い</u> ・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 大引きに甲虫被害 木材含水率 20.0%	

様式6①

劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
B-13		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 大引きにカビ 木材含水率 21.7%	
		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	

様式6①

劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
C-1		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 木材含水率 29.0%	
C-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 木材含水率 30.0%	
C-3		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 木材含水率 26.4%	
C-4		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 水侵入による陥没 木材含水率 17.0%	

様式6①

劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
C-5		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 水侵入による陥没 木材含水率 52.0.0%	
C-6		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 水侵入による陥没 木材含水率 34.0%	
C-7		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 木材含水率 40.0%	
		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	

様式6①

劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
D-1		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 木材含水率 17.3%	
D-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 木材含水率 30.3%	
D-3		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 木材含水率 15.4%	
D-4		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 柱に小動物爪跡 木材含水率 49.2%	

様式6①

劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
D-5		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 木材含水率 11.8%	
D-6		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 木材含水率 14.3%	
D-7		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 木材含水率 34.4%	
D-8		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 土台・柱にヤマトシロアリ蟻害・腐朽あり 木材含水率 66.2%	

様式6①

劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
D-9		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 木材含水率 24.3%	
D-10		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 木材含水率 15.1%	
D-11		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 木材含水率 16.5%	
D-12		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 木材含水率 19.9%	

様式6②

調査日時 : 平成 29年 11月 8日 記録 : A班 氏名: 青山 加藤 No. 1

床下環境 : ☐乾燥 ☒湿潤 ☐カビ臭 ☐放置残材 ☐ごみ ☐土壌 ☐三和土 ☐コンクリート

写真番号	劣化部位	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
A-1 含水率 [26.5] %	☒ 床束 ☐ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☐ その他()	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☐ 要経過観察 ☒ 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☐ 蟻道 ☐ 蟻土 ☒ なし	その他		
A-2 含水率 [19.5] %	☒ 床束 ☒ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☐ その他()	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☒ 要経過観察 ☐ 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☐ 蟻道 ☐ 蟻土 ☒ なし	その他		
A-3 含水率 [22.5] %	☒ 床束 ☐ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☐ その他()	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☒ 要経過観察 ☐ 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☐ 蟻道 ☐ 蟻土 ☒ なし	その他		
A-4 含水率 [19.0] %	☒ 床束 ☐ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☐ その他()	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☒ 要経過観察 ☐ 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☐ 蟻道 ☐ 蟻土 ☒ なし	その他		
A-8 含水率 [%] %	☒ 床束 ☐ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☐ その他()	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☒ 要改善 ☐ 要経過観察 ☐ 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☒ 蟻道 ☐ 蟻土 ☐ なし	その他		

様式6②

調査日時 : 平成 29年 11月 8日 記録 : A班 氏名:青山 加藤 No. 2

床下環境 : ☐乾燥 ☒湿潤 ☐カビ臭 ☐放置残材 ☐ごみ ☐土壌 ☐三和土 ☐コンクリート

写真番号	劣化部位	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
A-11 含水率 [19.5] %	☐ 床束 ☐ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☒ その他(補助材)	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☒ 要経過観察 ☐ 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☒ 蟻道 ☐ 蟻土 ☐ なし	その他		
A-15 含水率 [18.0] %	☐ 床束 ☐ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☒ 土台 ☐ その他()	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☒ 要経過観察 ☐ 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☐ 蟻道 ☐ 蟻土 ☒ なし	その他		
含水率 [%] %	☐ 床束 ☐ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☐ その他()	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☐ 要経過観察 ☐ 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☐ 蟻道 ☐ 蟻土 ☐ なし	その他		
含水率 [%] %	☐ 床束 ☐ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☐ その他()	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☐ 要経過観察 ☐ 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☐ 蟻道 ☐ 蟻土 ☐ なし	その他		
含水率 [%] %	☐ 床束 ☐ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☐ その他()	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☐ 要経過観察 ☐ 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☐ 蟻道 ☐ 蟻土 ☐ なし	その他		

様式6②

調査日時 : 平成 29年 11月 8日 記録 : B班 氏名: 永畑 田崎 No. 3

床下環境 : ☐乾燥 ☒湿潤 ☐カビ臭 ☐放置残材 ☐ごみ ☐土壌 ☐三和土 ☐コンクリート

写真番号	劣化部位	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
B-1 含水率 [20.5] %	☒ 床束 ☒ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☒ その他(火打ち)	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☒ 要経過観察 ☐ 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☐ 蟻道 ☐ 蟻土 ☒ なし	その他		
B-2 含水率 [21.3] %	☐ 床束 ☒ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☐ その他()	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☒ 要経過観察 ☐ 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☐ 蟻道 ☐ 蟻土 ☒ なし	その他		
B-3 含水率 [24.5] %	☒ 床束 ☐ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☐ その他()	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☒ 要改善 ☐ 要経過観察 ☐ 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☐ 蟻道 ☐ 蟻土 ☒ なし	その他	水侵入による陥没	
B-4 含水率 [21.5] %	☒ 床束 ☐ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☐ その他()	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☒ 要経過観察 ☐ 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☐ 蟻道 ☐ 蟻土 ☒ なし	その他		
B-5 含水率 [21.1] %	☐ 床束 ☒ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☐ その他()	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☒ 要経過観察 ☐ 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☐ 蟻道 ☐ 蟻土 ☒ なし	その他		

様式6②

調査日時 : 平成 29年 11月 8日 記録 : B班 氏名: 永畑 田崎 No. 4

床下環境 : ☐乾燥 ☒湿潤 ☐カビ臭 ☐放置残材 ☐ごみ ☐土壌 ☐三和土 ☐コンクリート

写真番号	劣化部位	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
B-6 含水率 [22.5] %	☐ 床束 ☐ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☒ その他(基礎)	蟻害	なし・進行中・ <u>古い</u> ・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☒ 要経過観察 ☐ 問題なし
		腐朽	<u>なし</u> ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	<u>なし</u> ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	<u>なし</u> ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☒ 蟻道 ☐ 蟻土 ☐ なし	その他		
B-7 含水率 [21.6] %	☒ 床束 ☐ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☐ その他()	蟻害	なし・進行中・ <u>古い</u> ・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☒ 要経過観察 ☐ 問題なし
		腐朽	<u>なし</u> ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	<u>なし</u> ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	<u>なし</u> ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☒ 蟻道 ☐ 蟻土 ☐ なし	その他		
B-8 含水率 [24.2] %	☐ 床束 ☐ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☒ 土台 ☒ その他(基礎)	蟻害	なし・進行中・ <u>古い</u> ・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☒ 要経過観察 ☐ 問題なし
		腐朽	なし・ <u>進行中</u> ・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	<u>なし</u> ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・ <u>進行中</u> ・古い・被害材の転用・不明	
	☒ 蟻道 ☐ 蟻土 ☐ なし	その他		
B-9 含水率 [24.1] %	☒ 床束 ☐ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☒ 土台 ☐ その他()	蟻害	なし・進行中・ <u>古い</u> ・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☒ 要経過観察 ☐ 問題なし
		腐朽	なし・ <u>進行中</u> ・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	<u>なし</u> ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・ <u>進行中</u> ・古い・被害材の転用・不明	
	☒ 蟻道 ☐ 蟻土 ☐ なし	その他		
B-10 含水率 [24.0] %	☐ 床束 ☐ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☒ その他(根がらみ)	蟻害	<u>なし</u> ・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☒ 要経過観察 ☐ 問題なし
		腐朽	<u>なし</u> ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	<u>なし</u> ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・ <u>進行中</u> ・古い・被害材の転用・不明	
	☐ 蟻道 ☐ 蟻土 ☒ なし	その他		

様式6②

調査日時 : 平成 29年 11月 8日 記録 : B班 氏名:永畑 田崎 No. 5

床下環境 : ☐乾燥 ☒湿潤 ☐カビ臭 ☐放置残材 ☐ごみ ☐土壌 ☐三和土 ☐コンクリート

写真番号	劣化部位	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
B-11 含水率 [25.8] %	☒ 床束 ☐ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☐ その他()	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☒ 要経過観察 ☐ 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☒ 蟻道 ☐ 蟻土 ☐ なし	その他		
B-12 含水率 [20.0] %	☐ 床束 ☒ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☐ その他()	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☒ 要経過観察 ☐ 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☐ 蟻道 ☐ 蟻土 ☒ なし	その他		
B-13 含水率 [21.7] %	☐ 床束 ☒ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☐ その他()	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☒ 要経過観察 ☐ 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☐ 蟻道 ☐ 蟻土 ☒ なし	その他		
含水率 [%]	☐ 床束 ☐ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☐ その他()	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☐ 要経過観察 ☐ 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☐ 蟻道 ☐ 蟻土 ☐ なし	その他		
含水率 [%]	☐ 床束 ☐ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☐ その他()	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☐ 要経過観察 ☐ 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☐ 蟻道 ☐ 蟻土 ☐ なし	その他		

様式6②

調査日時 : 平成 29年 11月 8日 記録 : C班 氏名:酒井 岩見 No. 6

床下環境 : ☐乾燥 ☒湿潤 ☐カビ臭 ☐放置残材 ☐ごみ ☐土壌 ☐三和土 ☐コンクリート

写真番号	劣化部位	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
C-4 含水率 [17.0] %	☒ 床束 ☐ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☐ その他()	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☒ 要改善 ☐ 要経過観察 ☐ 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☐ 蟻道 ☐ 蟻土 ☒ なし	その他	水侵入による陥没	
C-5 含水率 [52.0] %	☒ 床束 ☐ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☐ その他()	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☒ 要改善 ☐ 要経過観察 ☐ 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☐ 蟻道 ☐ 蟻土 ☒ なし	その他	水侵入による陥没	
C-6 含水率 [34.0] %	☒ 床束 ☐ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☐ その他()	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☒ 要改善 ☐ 要経過観察 ☐ 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☐ 蟻道 ☐ 蟻土 ☒ なし	その他	水侵入による陥没	
	☐ 床束 ☐ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☐ その他()	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☐ 要経過観察 ☐ 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☐ 蟻道 ☐ 蟻土 ☐ なし	その他		
	☐ 床束 ☐ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☐ その他()	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☐ 要経過観察 ☐ 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☐ 蟻道 ☐ 蟻土 ☐ なし	その他		

様式6②

調査日時 : 平成 29年 11月 8日 記録 : D班 氏名:深沢 岡山 No. 7

床下環境 : ☐乾燥 ☐湿潤 ☐カビ臭 ☐放置残材 ☐ごみ ☐土壌 ☐三和土 ☐コンクリート

写真番号	劣化部位	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
D-4 含水率 [49.2] %	☐ 床束 ☐ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☒ その他(柱)	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☒ 要経過観察 ☐ 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☐ 蟻道 ☐ 蟻土 ☒ なし	その他	柱に小動物爪跡	
D-8 含水率 [66.2] %	☐ 床束 ☐ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☒ 土台 ☒ その他(柱)	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☒ 要改善 ☐ 要経過観察 ☐ 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☒ 蟻道 ☐ 蟻土 ☐ なし	その他		
含水率 [%] %	☐ 床束 ☐ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☐ その他()	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☐ 要経過観察 ☐ 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☐ 蟻道 ☐ 蟻土 ☐ なし	その他		
含水率 [%] %	☐ 床束 ☐ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☐ その他()	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☐ 要経過観察 ☐ 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☐ 蟻道 ☐ 蟻土 ☐ なし	その他		
含水率 [%] %	☐ 床束 ☐ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☐ その他()	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☐ 要経過観察 ☐ 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☐ 蟻道 ☐ 蟻土 ☐ なし	その他		

